


CAPELA NOVA MINAS GERAIS

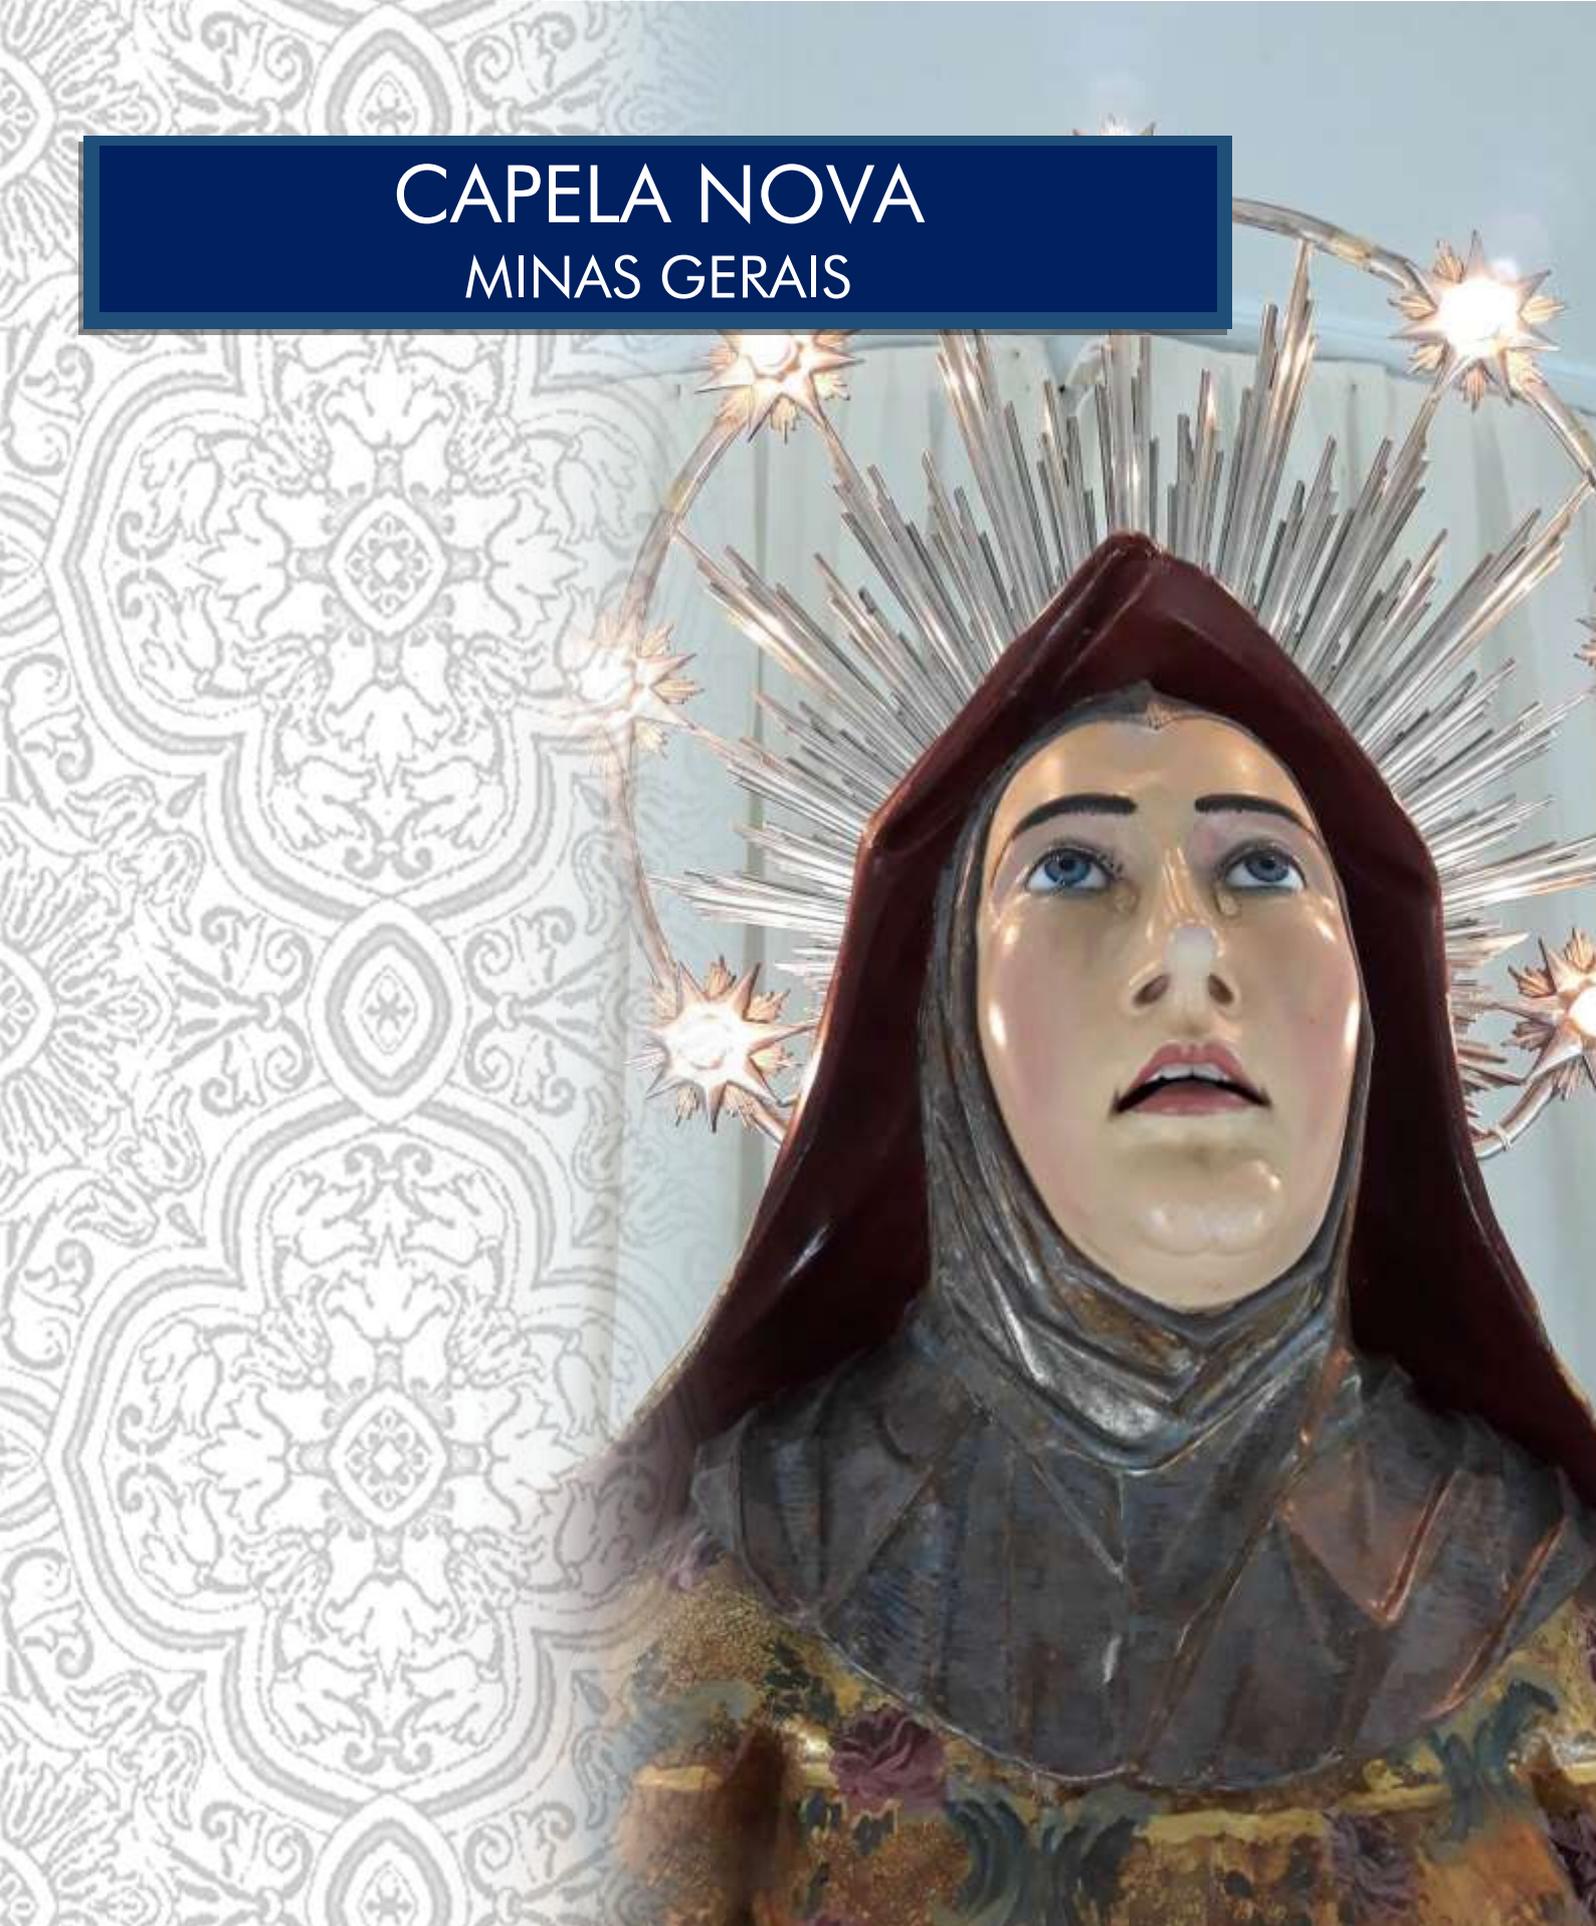

QUADRO IIIA – SALVAGUARDA E PROMOÇÃO

LAUDOS TÉCNICOS DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS BENS MATERIAIS PROTEGIDOS,
NA ESFERA MUNICIPAL

Exercício 2020



Rubricas: | Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

FOLHA DE ROSTO – QUADRO III

DATA DE ENCAMINHAMENTO AO IEPHA: 10/12/2018	CAPELA NOVA
ENDEREÇO DA PREFEITURA	Rua Lopes de Assis, nº09 – Centro – Capela Nova/MG. CEP: 36290-000
NOME DO PREFEITO	Adelmo de Resende Moreira
NOME DO SETOR DE PATRIMONIO CULTURAL DA PREFEITURA	Departamento Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
ENDEREÇO DO SETOR	Rua Lopes de Assis, nº115 – Centro – Capela Nova/MG.
TELEFONE DO SETOR	(31) 3727-1431
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO SETOR	patrimoniohistorico@capelanova.mg.gov.br culturacapelanova@gmail.com
NOME DO SECRETÁRIO DE CULTURA	Ricardo da Silva Fonseca
NOME DO CHEFE DO SETOR DE CULTURA	Ricardo da Silva Fonseca

LAUDOS TÉCNICOS DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO APRESENTADOS	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM %	REGULAR %	RUIM %
01. (BI) Fonte de Pedra	100	-	-
02. (BM) Imagem de Nossa Senhora das Dores	95	5	-
03. (CP) Conjunto Paisagístico Praça N. Sra. das Dores	25	75	-

Prefeito: Adelmo de Resende Moreira | Rubricas:

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca



Rubricas: | Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

SUMÁRIO

FICHA DE ANÁLISE	7
AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS TOMBADOS PELO MUNICÍPIO	9
FONTE DA PEDRA	9
AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS OU INTEGRADOS TOMBADOS PELO MUNICÍPIO	17
IMAGEM DE NOSSA SENHORA DAS DORES	17
AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE CONJUNTOS PAISAGÍSTICOS URBANOS TOMBADOS PELO MUNICÍPIO	23
PRAÇA NOSSA SENHORA DAS DORES	23
FICHA TÉCNICA	45



Rubricas: | Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

LISTAGEM DE ACOMPANHAMENTO DOS BENS CULTURAIS EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO (de acordo com o Quadro III-A da DN CONEP 01/2016 e 03/2017 - Item 1.9.3 e seus subitens)					
BEM CULTURAL EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO		Exerc. 2017	Exerc. 2018	Exerc. 2019	
1					
2					
3					
Nº de LAUDOS ACEITOS POR TRIBUTO		NH: -	CP: 01(0,2449 ha)	Bi: 01	BM: 01
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS DO ANALISTA:					
<p>Obs. 01 – Conjunto Paisagístico Praça Nossa Senhora das Dores (0,2449 ha): – A análise ressalta que é importante o Setor de Cultura, em parceria com o Conselho, fazer gestão do seu patrimônio tombado junto ao setor de obras ou de regulação urbana da prefeitura com relação ao crescimento e desenvolvimento urbano. Deve ser executado um trabalho de conscientização junto aos moradores pela preservação das características da ambiência do bem tombado, pois as intervenções quando realizadas de forma inadequadas, descaracterizam o bem cultural às vezes de forma irreversível. As análises do entorno dos bens tombados comprovam que as interferências negativas de construções descaracterizantes é um problema recorrente e não permite classificar o bem como em 'Bom' estado de conservação.</p>					
CÓDIGO ALFANUMÉRICO: M 1.016605-6				Data: 24/01/2018	
COMENTÁRIOS RECURSO:					
PONTUAÇÃO RECURSO: Alterada para (ou Mantida) – CÓDIGO ALFANUMÉRICO:				Data Recurso:	

2 / 2

Rubricas: | Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

**AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE BENS
IMÓVEIS TOMBADOS PELO MUNICÍPIO**

EX. 2020 | 01

**LAUDO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO BEM IMÓVEL
FONTE DA PEDRA**

Município	Capela Nova
Distrito	Sede
Nome do Bem Tombado	Fonte da Pedra
Endereço do Bem Cultural	Rua da Fonte da Pedra, s/n
Nº Decreto / Ano	Decreto 09 / 2003
Nº Inscrição Livro do Tombo / Ano	01/2004
Processo Aceito no ICMS Cultural A Partir do Exercício	2005
Responsável Técnico	<p>_____</p> <p>Mariana Diniz Pereira CAU: A89132-0 Arquiteta e Urbanista – Valore Ltda.</p>
Chefe do Setor da Prefeitura Responsável pela Implementação da Política de Patrimônio Cultural	<p>_____</p> <p>Ricardo da Silva Fonseca</p>
Data Realização do Laudo	Novembro/2018
Há Obra de Restauração Em Andamento?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Há Projeto Aprovado por Lei de Incentivo À Cultura?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Em Caso Positivo:	<input type="checkbox"/> Lei Federal <input type="checkbox"/> Lei Estadual <input type="checkbox"/> Outra

Prefeito: Adelmo de Resende Moreira	Rubricas:
-------------------------------------	-----------

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca	
--	--



Foto 1. Vista da saída d'água

Autor: Ricardo Fonseca

Data: Novembro/2018



Foto 2. Vista do caimento

Autor: Ricardo Fonseca

Data: Novembro/2018

Rubricas: | Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

ESTRUTURA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM [%]	REGULAR [%]	PRECÁRIO [%]
ESTRUTURA DE PEDRA	100	-	-
DANOS VERIFICADOS: A estrutura em pedra não apresenta danos.			



Foto 3. Vista da estrutura de pedra
Autor: Ricardo Fonseca
Data: Novembro/2018



Foto 4. Vista da estrutura de pedra
Autor: Ricardo Fonseca
Data: Novembro/2018



Foto 5. Detalhe
Autor: Ricardo Fonseca
Data: Novembro/2018

PISOS	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM [%]	REGULAR [%]	PRECÁRIO [%]
LAJE DE CONCRETO	100	-	-
DANOS VERIFICADOS: A laje instalada para facilitar o acesso não apresenta danos.			

AGENCIAMENTO EXTERNO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM [%]	REGULAR [%]	PRECÁRIO [%]
MATA	100	-	-
RUA	100	-	-

Rubricas: Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

DANOS VERIFICADOS:

O acesso à fonte se dá por meio de uma rua com pavimentação em pedra, tipo pé-de-moleque, que está em bom estado de conservação, assim como a mata que fica entorno do bem.

	
<p>Foto 6. Mata <i>Autor: Ricardo Fonseca</i> <i>Data: Novembro/2018</i></p>	<p>Foto 7. Mata <i>Autor: Ricardo Fonseca</i> <i>Data: Novembro/2018</i></p>
	
<p>Foto 8. Mata <i>Autor: Ricardo Fonseca</i> <i>Data: Novembro/2018</i></p>	<p>Foto 9. Mata <i>Autor: Ricardo Fonseca</i> <i>Data: Novembro/2018</i></p>
	
<p>Foto 10. Acesso à fonte <i>Autor: Ricardo Fonseca</i> <i>Data: Novembro/2018</i></p>	<p>Foto 11. Acesso à fonte <i>Autor: Ricardo Fonseca</i> <i>Data: Novembro/2018</i></p>

Rubricas: Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

	
Foto 12. Acesso à fonte <i>Autor: Ricardo Fonseca</i> <i>Data: Novembro/2018</i>	Foto 13. Passagem <i>Autor: Ricardo Fonseca</i> <i>Data: Novembro/2018</i>
	
Foto 14. Passagem <i>Autor: Ricardo Fonseca</i> <i>Data: Novembro/2018</i>	Foto 15. Vegetação <i>Autor: Ricardo Fonseca</i> <i>Data: Novembro/2018</i>

INSTALAÇÕES	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM [%]	REGULAR [%]	PRECÁRIO [%]
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	-	-	-
DANOS VERIFICADOS: Não há danos.			

EXISTÊNCIA DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM [%]	REGULAR [%]	PRECÁRIO [%]
INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO [] SIM [X] NÃO	-	-	-
INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS [] SIM [X] NÃO	-	-	-
INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA/ ALARME [] SIM [X] NÃO	-	-	-

Prefeito: Adelmo de Resende Moreira	Rubricas:
Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca	

DANOS VERIFICADOS:

Não há instalações de segurança.

ANÁLISE DO ENTORNO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM [%]	REGULAR [%]	PRECÁRIO [%]
BENS IMÓVEIS E ESTRUTURAS DO ENTORNO	100	-	-

EXISTÊNCIA DE INTERVENÇÕES: [] SIM [X] NÃO

DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES:

O entorno da Fonte da Pedra é composto por vegetação intensa, com espécies gramíneas, arbóreas e arbustivas. A composição da mata está em bom estado de conservação. No entorno existe apenas uma construção residencial. A casa possui estilo colonial e está em bom estado de conservação, de modo geral.



Foto 16. Vista do entorno
Mariana Diniz Pereira
Data: Novembro/2018



Foto 17. Vista do entorno
Mariana Diniz Pereira
Data: Novembro/2018



Foto 18. Vista do entorno
Mariana Diniz Pereira
Data: Novembro/2018



Foto 19. Vista do entorno
Mariana Diniz Pereira
Data: Novembro/2018

Rubricas: Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

USO DO IMÓVEL

A Fonte da Pedra é um local utilizado para contemplação, sendo caracterizada por um estrutura em pedra em meio ao ambiente natural.

CONCLUSÃO**ESTADO DE CONSERVAÇÃO**

BEM CULTURAL	BOM [%]	REGULAR [%]	PRECÁRIO [%]	DESCARACTERIZADO [X]
FONTE DA PEDRA	100	-	-	-

COMENTÁRIOS:

O estado de conservação da Fonte da Pedra, é considerado bom. Não foram observados danos aparentes que possam vir a comprometer a integridade física da estrutura. O bem está localizado em meio natural, onde foi feito um caminho para facilitar o acesso. A mata no entorno está em bom estado de conservação, preservando suas características naturais, sem vestígios de intervenção que comprometam sua composição.

FICHA TÉCNICA

Responsável Técnico:

Mariana Diniz Pereira
 CAU: A89132-0
 Arquiteta e Urbanista – Valore Ltda.

arquitetura | interiores | patrimônio cultural

Rua Aspásia De Miranda Mourão, Nº25 Sala 213
 Bairro Estoril – Belo Horizonte / Minas Gerais
 CEP: 30494-205 / Telefone: (031) 3245-8028
 Email: valoreconsultoriag@gmail.com

Prefeito: Adelmo de Resende Moreira | Rubricas:

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca



Rubricas: | Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS OU INTEGRADOS TOMBADOS PELO MUNICÍPIO

EX. 2020 | 02

**LAUDO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO BEM MÓVEL INTEGRADO
IMAGEM DE NOSSA SENHORA DAS DORES**

Município	Capela Nova
Distrito	Sede
Nome do Bem Tombado	Imagem de Nossa Senhora das Dores
Endereço do Bem Cultural	Igreja Nossa Senhora das Dores – Praça Nossa Senhora das Dores, s/n
Nº Decreto / Ano	Decreto 09 / 2003
Nº Inscrição Livro do Tombo / Ano	01/2003
Processo Aceito no ICMS Cultural A Partir do Exercício	2004
Responsável Técnico	<p>_____</p> <p>Mariana Diniz Pereira CAU: A89132-0 Arquiteta e Urbanista – Valore Ltda.</p>
Chefe do Setor da Prefeitura Responsável pela Implementação da Política de Patrimônio Cultural	<p>_____</p> <p>Ricardo da Silva Fonseca</p>
Data Realização do Laudo	Novembro/2018
Há Obra de Restauração Em Andamento?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Há Projeto Aprovado por Lei de Incentivo À Cultura?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Em Caso Positivo:	<input type="checkbox"/> Lei Federal <input type="checkbox"/> Lei Estadual <input type="checkbox"/> Outra

Rubricas: Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca



Foto 1. Rosto da imagem
Autor: Mariana Diniz Pereira
Data: Novembro/2018



Foto 2. Vista da imagem no altar
Autor: Mariana Diniz Pereira
Data: Novembro/2018



Foto 3. Vista da igreja a partir do altar
 Autor: Mariana Diniz Pereira
 Data: Novembro/2018

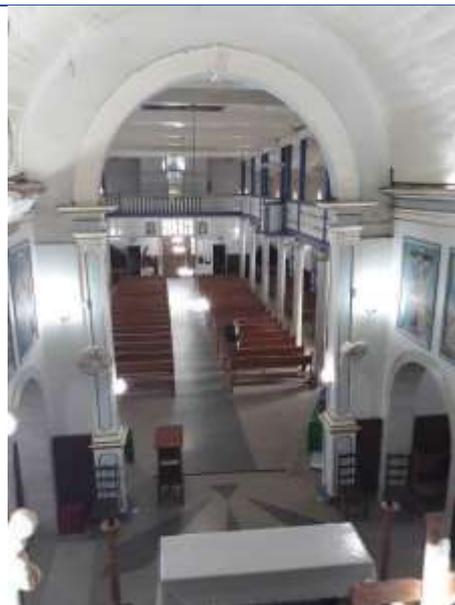


Foto 4. Vista da igreja a partir do altar
 Autor: Mariana Diniz Pereira
 Data: Novembro/2018

ELEMENTOS ESTRUTURAIS	APRESENTA PROBLEMAS [%]	NÃO APRESENTA PROBLEMAS [%]
ATAQUE DE INSETOS	-	100
PERDAS	-	100
FUROS	-	100
APODRECIMENTOS CAUSADOS POR UMIDADE	-	100
RACHADURAS, LASCAS, FISSURAS, FRESTAS	-	100

DANOS VERIFICADOS:

A estrutura da imagem está em bom estado de conservação, sem danos aparentes que possam comprometer sua integridade física.



Foto 5. Estrutura
 Autor: Mariana Diniz Pereira
 Data: Novembro/2018



Foto 6. Vista da estrutura
 Autor: Mariana Diniz Pereira
 Data: Novembro/2018

Rubricas: | Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

SUPORTE	APRESENTA PROBLEMAS [%]	NÃO APRESENTA PROBLEMAS [%]
SUJIDADE SUPERFICIAIS E ADERIDAS	-	100
ATAQUE DE INSETOS	-	100
PERDAS DE PARTES	-	100
FUROS	-	100
APODRECIMENTOS CAUSADOS POR UMIDADE	-	100
RACHADURAS, LASCAS, FISSURAS, FRESTAS	-	100
QUEIMADURAS	-	100
DESPRENDIMENTO DE FRAGMENTOS	-	100
DANOS VERIFICADOS:		
<p>Neste ano foi instalada na parte inferior da imagem uma base metálica, de modo a impedir danos à mesma durante as procissões e celebrações. A base metálica está em bom estado de conservação, em que não foram verificadas oxidações ou quaisquer outros danos.</p>		



Foto 7. Base metálica
 Autor: Mariana Diniz Pereira
 Data: Novembro/2018

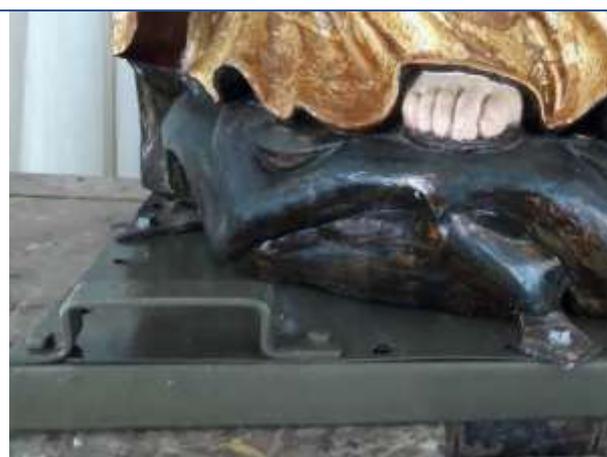


Foto 8. Detalhe da base metálica
 Autor: Mariana Diniz Pereira
 Data: Novembro/2018

CAMADA PICTÓRICA	APRESENTA PROBLEMAS [%]	NÃO APRESENTA PROBLEMAS [%]
SUJIDADE	5	95
DESCOLAMENTOS	-	100
PERDAS	5	95
CRAQUELÊS	-	100
MANCHAS	-	100
OXIDAÇÕES, ESCURECIMENTOS	-	100
ABRASÕES	-	100
REPINTURAS	-	100

Rubricas: Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

VERNIZ OXIDADO	-	100
DANOS VERIFICADOS:		
A camada pictórica da imagem está em bom estado de conservação, de modo geral. Observa-se uma perda da camada pictórica nas mãos da imagem, onde houve esmaecimento da pintura. Existem pequenas sujidades pontuais aderidas.		



Foto 9. Roupagem e pés da imagem
 Autor: Mariana Diniz Pereira
 Data: Novembro/2018



Foto 10. Base
 Autor: Mariana Diniz Pereira
 Data: Novembro/2018



Foto 11. Esmaecimento da pintura nas mãos
 Autor: Mariana Diniz Pereira
 Data: Novembro/2018



Foto 12. Detalhes da roupagem
 Autor: Mariana Diniz Pereira
 Data: Novembro/2018

EXISTÊNCIA DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
	BOM [%]	REGULAR [%]	PRECÁRIO [%]
INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO [] SIM [X] NÃO	-	-	-
INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS [] SIM [X] NÃO	-	-	-
INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA/ ALARME [] SIM [X] NÃO	-	-	-

Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Rubricas:

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

DANOS VERIFICADOS:

Não existem instalações de segurança na igreja. Orienta-se a instalação de extintores de incêndio em razão da grande quantidade de materiais inflamáveis existentes no local.

CONCLUSÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
	BOM [%]	REGULAR [%]	PRECÁRIO [%]	DESCARACTERIZADO [X]
BEM CULTURAL				
IMAGEM DE NOSSA SENHORA DAS DORES	95	5	-	-

COMENTÁRIOS:

Localizado no altar-mor da Igreja de Nossa Senhora das Dores, a imagem encontra-se em bom estado de conservação, de modo geral. Observou-se esmaecimento da camada pictórica nas mãos da imagem e pequenas sujidade aderidas. Com o objetivo de conservação e preservação da imagem foi instalada uma base metálica na parte inferior para evitar o contato direto das mãos, nos momentos de procissões e celebrações em que o bem sai da Igreja. Não há na estrutura da Igreja sistemas de prevenção e combate à incêndio, o que pode favorecer a ocorrência de acidentes uma vez que no local existem muitas peças inflamáveis.

FICHA TÉCNICA

Responsável Técnico:

Mariana Diniz Pereira
 CAU: A89132-0
 Arquiteta e Urbanista – Valore Ltda.

arquitetura | interiores | patrimônio cultural

Rua Aspásia De Miranda Mourão, Nº25 Sala 213
 Bairro Estoril – Belo Horizonte / Minas Gerais
 CEP: 30494-205 / Telefone: (031) 3245-8028
 Email: valoreconsultoriag@gmail.com

Rubricas: | Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

**AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE CONJUNTOS
PAISAGÍSTICOS URBANOS TOMBADOS PELO MUNICÍPIO**

EX. 2020 | 03


**LAUDO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO CONJUNTO PAISAGÍSTICO
PRAÇA NOSSA SENHORA DAS DORES**

Município	Capela Nova
Distrito	Sede
Nome do Bem Tombado	Praça Nossa Senhora das Dores
Endereço do Bem Cultural	Praça Nossa Senhora das Dores – Centro
CP (Área Tombada em Hectares)	0,2449ha
Nº Decreto / Ano	2015
Nº Inscrição Livro do Tombo / Ano	01/2013
Processo Aceito no ICMS Cultural A Partir do Exercício	Exercício 2015
Responsável Técnico	<p>_____</p> <p>Mariana Diniz Pereira CAU: A89132-0 Arquiteta e Urbanista – Valore Ltda.</p>
Chefe do Setor da Prefeitura Responsável pela Implementação da Política de Patrimônio Cultural	<p>_____</p> <p>Ricardo da Silva Fonseca</p>
Data Realização do Laudo	Outubro/2018
Há Obra de Restauração Em Andamento?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Há Projeto Aprovado por Lei de Incentivo À Cultura?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Em Caso Positivo:	<input type="checkbox"/> Lei Federal <input type="checkbox"/> Lei Estadual <input type="checkbox"/> Outra

Prefeito: Adelmo de Resende Moreira	Rubricas:
-------------------------------------	-----------

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca	
--	--

Planta Esquemática da Área Tombada com a Poligonal do Perímetro de Tombamento

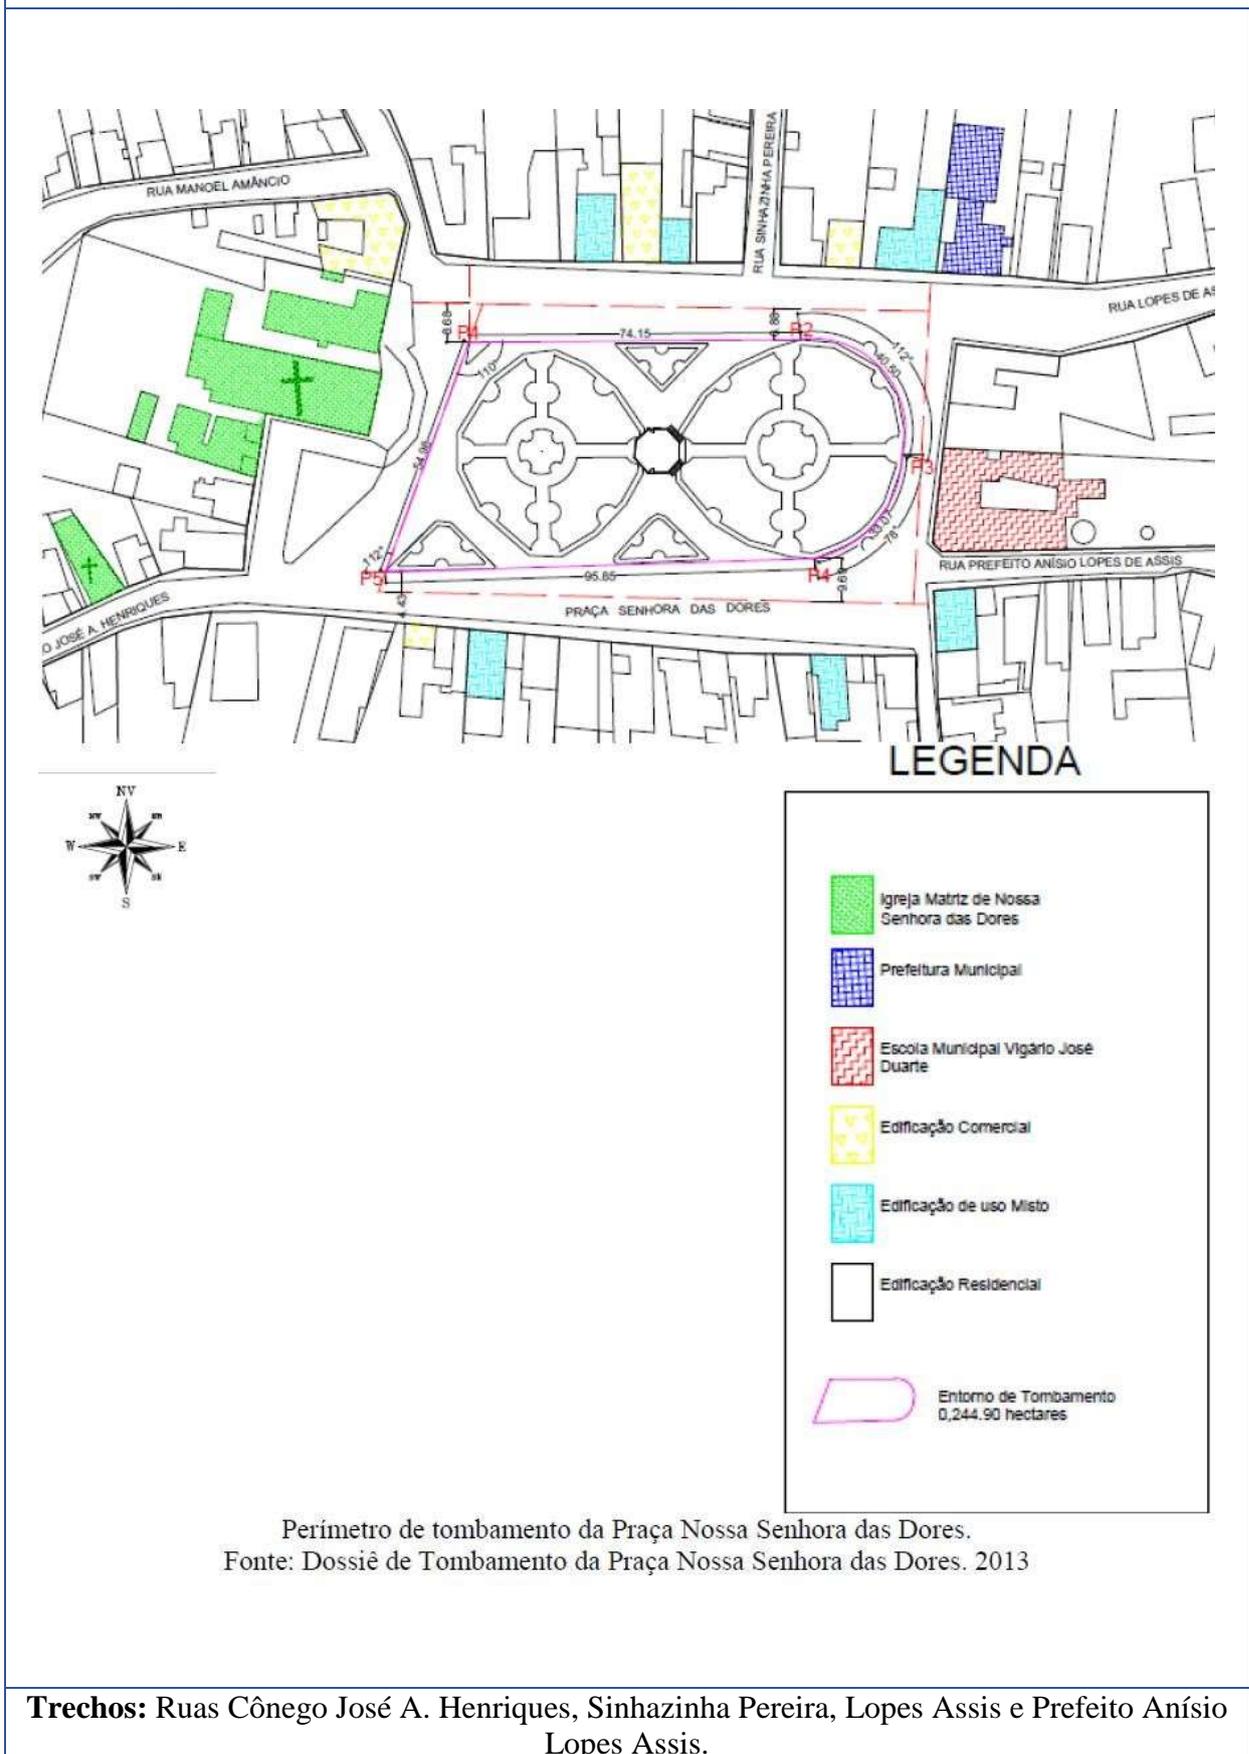

Rubricas: Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca



Foto 1. Vista da Praça – plano geral
Autor: Mariana Diniz Pereira
Data: Novembro/2018



Foto 2. Vista da Praça – plano geral
Autor: Mariana Diniz Pereira
Data: Novembro/2018

Rubricas:	Prefeito: Adelmo de Resende Moreira
	Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

1. VIAS		
ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
BOM [%]	REGULAR [%]	PRECÁRIO [%]
90	10	-
COMENTÁRIOS GERAIS:		
As vias possuem pavimentação por blocos de concreto sextavado. O conjunto é dotado de placas de trânsito, informativas e de logradouro público. Existe sinalização nas vias como passagem elevada para pedestres e faixas.		

1.1. PAVIMENTAÇÕES DAS VIAS		
Tipo	[X]	Pavimentação Original
ASFALTO	-	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
BLOCO INTERTRAVADO	X	DATA DA MODIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: 2015
COBERTURA VEGETAL	-	
PARALELEPÍPEDO	-	
PÉ DE MOLEQUE	-	
TERRENO COMPACTADO	-	
OUTROS	-	
DESCRIÇÃO:		
O conjunto está compreendido entre as ruas Sinhazinha Pereira, Lopes Assis, Cônego José A. Henriques e Prefeito Anísio Lopes Assis. As vias são pavimentadas por blocos de concreto sextavado.		
DANOS VERIFICADOS / OUTROS COMENTÁRIOS:		
Há desnivelamento dos blocos e observa-se a insuficiência do sistema de escoamento da água pluvial, devido às poças formadas nas sarjetas. Existe algumas quebras e perdas pontuais de material, além de sujidades aderidas.		

Rubricas: | Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca



Foto 3. Via em concreto sextavado
 Autor: Mariana Diniz Pereira
 Data: Novembro/2018



Foto 4. Passagem elevada
 Autor: Mariana Diniz Pereira
 Data: Novembro/2018

1.2. SINALIZAÇÃO

Tipo	[X]	Padronização	
PLACAS DE LOGRADOURO	X	[X] Sim	[] Não
PLACAS DE TRÂNSITO	X	Adequada ao NH ou CP Tombado	
PLACAS INDICATIVAS	X	[X] Sim	[] Não
PLACAS TURÍSTICAS INTERPRETATIVAS	-		

DESCRIÇÃO:

As placas que compõe o conjunto são informativas, de logradouro público e indicativas. As placas possuem padronização. Estão afixadas nas árvores papéis com poemas aparentemente por iniciativa pessoal.

DANOS VERIFICADOS / OUTROS COMENTÁRIOS:

A placa indicativa da Estrada Real relatada no laudo anterior esta ausente, restando no local somente a estrutura de fixação da mesma. As placas de trânsito apresentam descascamento na camada pictórica e pontos de oxidação nas hastes de sustentação. Placas de logradouro estão em bom estado de conservação.

Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Rubricas:

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca



Foto 5. Estrutura de fixação da placa da Estrada Real
Autor: Mariana Diniz Pereira
Data: Novembro/2018



Foto 6. Textos afixados nas árvores
Autor: Mariana Diniz Pereira
Data: Novembro/2018



Foto 7. Placa de trânsito
Autor: Mariana Diniz Pereira
Data: Novembro/2018



Foto 8. Detalhe da placa de trânsito
Autor: Mariana Diniz Pereira
Data: Novembro/2018



Foto 9. Legenda
Autor: Mariana Diniz Pereira
Data: Novembro/2018



Foto 10. Placa de logradouro público e de trânsito
Autor: Mariana Diniz Pereira
Data: Novembro/2018

Rubricas: Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

1.3. DRENAGEM PLUVIAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
BOM [%]	REGULAR [%]	PRECÁRIO [%]
85	15	-
COMENTÁRIOS GERAIS:		
A drenagem nas vias não é satisfatória o que é comprovado pelo acúmulo de água nas sarjetas e formação de poças nos pontos de desnivelamento de peças. Porem seus elementos apresentam bom estado de conservação.		
Tipo		[X]
SUPERFICIAL (Sarjeta, Canaleta)		X
SUBTERRÂNEA (Boca de Lobo)		X
DESCRIÇÃO:		
A drenagem é feitas por meio de bocas de lobo, sarjetas e tubulação subterrânea.		
DANOS VERIFICADOS / OUTROS COMENTÁRIOS:		
Devido ao desnivelamento de peças há formações de poças d'água pontuais e nas sarjetas.		



Foto 11. Formação de poças nas sarjetas
Autor: Mariana Diniz Pereira
Data: Novembro/2018



Foto 12. Boca de lobo
Autor: Mariana Diniz Pereira
Data: Novembro/2018

1.4. CONDIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DA VIA

ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
BOM [%]	REGULAR [%]	PRECÁRIO [%]
90	10	-
COMENTÁRIOS GERAIS:		
A circulação nas vias é dificultosa nos períodos de chuva devido à formação de poças de água nas vias e na pavimentação da praça.		

Prefeito: Adelmo de Resende Moreira | Rubricas:

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

1.4.1. TRÂNSITO (INTENSIDADE DE FLUXO)

Tipo	[X]	Impactos Negativos Do Trânsito Sobre o Bem Tombado	
INTENSO	-	[] Sim	[X] Não
MODERADO	X		
PEQUENO	-		
DESCRIÇÃO: O fluxo de trânsito no local é moderado.			
DANOS VERIFICADOS / OUTROS COMENTÁRIOS: Não há danos em detrimento do trânsito.			

1.4.2. TIPO DE VEÍCULO

Tipo	[%]	Tipo	[%]
BICICLETA	6	KOMBI / VAN	3
CAMINHÃO	5	MICRO-ÔNIBUS	5
CARRO DE PASSEIO	65	MOTOCICLETA	5
CARROÇA	1	ÔNIBUS	10

1.5. ARBORIZAÇÃO DAS VIAS

Tipo	[X]	Obstrução Da Visibilidade Dos Imóveis	
INTENSA	-	[] Sim	[X] Não
REGULAR	-		
NENHUMA	X		
DESCRIÇÃO: A arborização existente nas vias está implantada na praça.			
DANOS VERIFICADOS / OUTROS COMENTÁRIOS: Sem danos.			

Rubricas: Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca



Foto 13. Arborização
 Autor: Mariana Diniz Pereira
 Data: Novembro/2018



Foto 14. Arborização
 Autor: Mariana Diniz Pereira
 Data: Novembro/2018

2. PASSEIO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM [%]	REGULAR [%]	PRECÁRIO [%]
90	10	-

COMENTÁRIOS GERAIS:

O piso na praça é pavimentado por blocos de paralelepípedo. No entorno há pavimentações em ladrilho hidráulico e cerâmica. O piso está passando por uma reforma em que algumas peças serão substituídas.

2.1. PAVIMENTAÇÃO

Tipo	[X]	Tipo	[X]
CALÇADA PORTUGUESA	-	PEDRA	-
CIMENTADO	X	TERRA COMPACTADA	-
LADRILHO HIDRÁULICO / CERÂMICA	X	OUTROS	-

DESCRIÇÃO:

O piso na praça é pavimentado por piso cimentado intertravado. No entorno há pavimentações em ladrilho hidráulico e cerâmica.

DANOS VERIFICADOS / OUTROS COMENTÁRIOS:

Devido ao falou sistema de escoamento e desnivelamento de peças existe formação de poças d'água. As peças apresentam sujidades aderidas e pequenas perdas pontuais, além de trincas. O piso está passando por uma reforma em que algumas peças serão substituídas. Pontualmente nos trechos em cimento foram observadas trincas e sujidades.

Prefeito: Adelmo de Resende Moreira | Rubricas:

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

	
<p>Foto 15. Legenda Autor: Mariana Diniz Pereira Data: Novembro/2018</p>	<p>Foto 16. Formação de poças d'água no piso Autor: Mariana Diniz Pereira Data: Novembro/2018</p>
	
<p>Foto 17. Trecho em obras Autor: Mariana Diniz Pereira Data: Novembro/2018</p>	<p>Foto 18. Trecho do passeio cimentado, com trincas Autor: Mariana Diniz Pereira Data: Novembro/2018</p>

2.2. CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
BOM		REGULAR	PRECÁRIO
[%]		[%]	[%]
100		-	-
2.2.1. CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO			
Tipo	[X]	Tipo	[X]
ACESSIBILIDADE POR RAMPA	X	OBSTÁCULOS À PASSAGEM DE PEDESTRES	-
FAIXAS DE TRAVESSIA	X	SINALIZAÇÃO PARA PEDESTRES	X
DESCRIÇÃO:			
O conjunto possui acessibilidade por rampa, faixas de travessia, passagens elevadas para travessia e sinalização para pedestres.			
DANOS VERIFICADOS / OUTROS COMENTÁRIOS:			
Não há danos.			

Rubricas: Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca



Foto 19. Faixa de travessia
 Autor: Mariana Diniz Pereira
 Data: Novembro/2018

2.3. MOBILIÁRIO URBANO INSTALADO NOS PASSEIOS DAS VIAS

Tipo	[X]	Tipo	[X]
BANCO	X	LIXEIRA	X
CAIXA DE CORREIO	-	MONUMENTO	-
CHAFARIZ	-	PARADA DE ÔNIBUS C/ ABRIGO	-
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	TELEFONE PÚBLICO	X

DESCRIÇÃO:

O mobiliário existente no conjunto é composto por lixeiras, bancos, iluminação pública, placas metálicas e monumentos.

DANOS VERIFICADOS / OUTROS COMENTÁRIOS:

O quadro de eletricidade de alimenta pontos de iluminação na praça está corroído por oxidação.



Foto 20. Lixeira
 Autor: Mariana Diniz Pereira
 Data: Novembro/2018



Foto 21. Bancos
 Autor: Mariana Diniz Pereira
 Data: Novembro/2018

Prefeito: Adelmo de Resende Moreira | Rubricas:

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

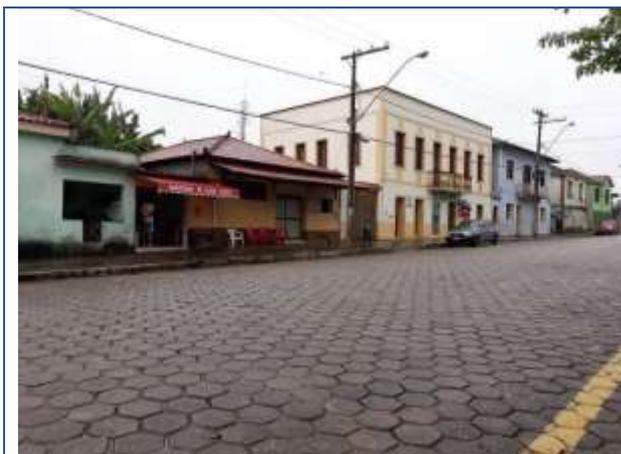


Foto 22. Iluminação pública
 Autor: Mariana Diniz Pereira
 Data: Novembro/2018



Foto 23. Quadro de eletricidade
 Autor: Mariana Diniz Pereira
 Data: Novembro/2018

2.4. USOS DO PASSEIO

Tipo	[X]	Tipo	[X]
EXPOSIÇÃO DE MERCADORIAS NA CALÇADA	-	MESAS E CADEIRAS (lanchonete)	X
VENDEDORES AMBULANTES	-	OUTROS	-
VEÍCULOS NA CALÇADA	-		

DESCRIÇÃO:

Na praça existem dois trailers que utilizam o passeio para alocação de mesas e cadeiras.

DANOS VERIFICADOS / OUTROS COMENTÁRIOS:

Não há danos em detrimento desta utilização.



Foto 24. Trailer
 Autor: Mariana Diniz Pereira
 Data: Novembro/2018



Foto 25. Trailer
 Autor: Mariana Diniz Pereira
 Data: Novembro/2018

3. IMAGEM URBANA

Rubricas: Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
BOM [%]	REGULAR [%]	PRECÁRIO [%]	
95	5	-	
3.1. POLUIÇÃO AMBIENTAL			
3.1.1. POLUIÇÃO VISUAL			
Tipo	[X]	Tipo	[X]
FAIXAS OU CARTAZES	X	PLACAS DE PROPAGANDA	-
OUTDOOR	-	POSTES COM FIAÇÃO APARENTE	X
PAINEL ELETRÔNICO	-	OUTROS - ANTENA	X
PICHAÇÃO	-		
DESCRIÇÃO:			
A iluminação pública é feita por meio de postes de concreto com fiação aérea. Nos comércios existem faixas e cartazes afixados. Nas árvores foram afixados pequenos cartazes com poesias por iniciativa aparentemente pessoal.			
DANOS VERIFICADOS / OUTROS COMENTÁRIOS:			
Existe uma antena que pode ser vista a partir da praça e prejudica a visibilidade do conjunto.			



Foto 26. Fixação de cartazes nas árvores
 Autor: Mariana Diniz Pereira
 Data: Novembro/2018

3.1.2. POLUIÇÃO SONORA			
Tipo	[X]	Tipo	[X]
RUÍDO DE FUNDO	X	OUTROS	-
RUIDOS INTERMITENTES	-		
DESCRIÇÃO:			
Os ruídos são causados pela circulação de veículos no local.			
DANOS VERIFICADOS / OUTROS COMENTÁRIOS:			
Não há danos causados por poluição sonora.			

Prefeito: Adelmo de Resende Moreira	Rubricas:
Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca	

3.1.3. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

Tipo	[X]	Tipo	[X]
EMISSÃO DE GASES (Veículos e/ou indústrias)	X	OUTROS	-
EMISSÃO DE PARTÍCULAS	-		
DESCRIÇÃO: A emissão de gases é causada pela circulação de veículos.			
DANOS VERIFICADOS / OUTROS COMENTÁRIOS: Não há danos.			

3.1.4. RESÍDUOS SÓLIDOS

Tipo	[X]	Tipo	[X]
DOMÉSTICO	X	ACONDICIONADO	X
ENTULHO	-	EXPOSTO	-
HOSPITALAR	-	OUTROS – DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	X
INDUSTRIAL	-		
DESCRIÇÃO: Os resíduos observados no local, são do tipo doméstico e acondicionados. Existe um depósito de areia na calçada que será utilizado na reforma do piso na praça.			
DANOS VERIFICADOS / OUTROS COMENTÁRIOS: O depósito de areia na calçada causa dificuldades à circulação de pedestres e causam sujidades no local.			



Foto 27. Depósito de areia na calçada
Autor: Mariana Diniz Pereira
Data: Novembro/2018

3.2. EDIFICAÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Rubricas: Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

BOM [%]	REGULAR [%]	PRECÁRIO [%]
85	15	-

3.2.1. ESTILO

Tipo	[X]		[X]
ART-DECÒ	-	ÍNTEGRO	X
ART-NOVEAU	-	MODIFICADO	X
COLONIAL	X		
ECLÉTICO	X		
MODERNO	X		
PÓS-MODERNO	-		
OUTROS	-		

DESCRIÇÃO:

As edificações que compõe o entorno do conjunto são de estilo eclético, colonial e moderno.

DANOS VERIFICADOS / OUTROS COMENTÁRIOS:

Algumas das edificações possuem manchas escuras nas paredes e telhados, causados por infiltração.



Foto 28. Edificações do entorno
Autor: Mariana Diniz Pereira
Data: Novembro/2018



Foto 29. Edificações do entorno
Autor: Mariana Diniz Pereira
Data: Novembro/2018

3.2.2. VOLUMETRIA / ALTURA DAS EDIFICAÇÕES

Tipo	[X]	Tipo	[X]
------	-----	------	-----

Prefeito: Adelmo de Resende Moreira | Rubricas:

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

CONJUNTO HOMOGÊNEO	-	ALTURA E VOLUMETRIA VARIADAS	X
DESCRIÇÃO:			
As edificações possuem altimetria de até dois pavimentos, em maioria. Existem algumas construções com quatro e cinco pavimentos.			
DANOS VERIFICADOS / OUTROS COMENTÁRIOS:			
As edificações de maior altimetria destoam do conjunto.			
3.2.3. OCUPAÇÃO DO LOTE			
Posição das Edificações	[%]	Posição das Edificações	[%]
NO ALINHAMENTO	95	COM QUINTAL	100
COM AFASTAMENTO FRONTAL	1	LOTES VAGOS	-
COM AFASTAMENTOS LATERAIS	5		
DESCRIÇÃO:			
A maioria das edificações possui implantação no alinhamento do terreno, sendo que algumas possuem afastamentos laterais e frontais. Não há lotes vagos no entorno.			
DANOS VERIFICADOS / OUTROS COMENTÁRIOS:			
Sem danos.			

4. PRAÇAS E PARQUES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
BOM [%]	REGULAR [%]	PRECÁRIO [%]	
95	5	-	
4.1. USO			
Tipo	[X]	Tipo	[X]
LAZER	X	EVENTOS (Religiosos, cívicos, culturais)	X
ESPORTE	X		
DESCRIÇÃO:			
O conjunto é utilizado para lazer, celebrações e eventos, e prática de esportes.			
DANOS VERIFICADOS / OUTROS COMENTÁRIOS:			
Sem danos.			

4.2. COBERTURA VEGETAL

Tipo	[%]	Tipo	[%]
GRAMÍNEA	50	ÁRVORE	30

Rubricas: Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

ARBUSTO	20	OUTROS	-
DESCRIÇÃO: A cobertura vegetal é feita por espécies gramíneas, arbustivas e arbóreas.			
DANOS VERIFICADOS / OUTROS COMENTÁRIOS: Não existem danos na cobertura vegetal.			

	
Foto 30. Cobertura vegetal do conjunto <i>Autor: Mariana Diniz Pereira</i> <i>Data: Novembro/2018</i>	Foto 31. Cobertura vegetal do conjunto <i>Autor: Mariana Diniz Pereira</i> <i>Data: Novembro/2018</i>
	
Foto 32. Cobertura vegetal do conjunto <i>Autor: Mariana Diniz Pereira</i> <i>Data: Novembro/2018</i>	Foto 33. Cobertura vegetal do conjunto <i>Autor: Mariana Diniz Pereira</i> <i>Data: Novembro/2018</i>
	
Foto 34. Cobertura vegetal do conjunto <i>Autor: Mariana Diniz Pereira</i> <i>Data: Novembro/2018</i>	Foto 35. Cobertura vegetal do conjunto <i>Autor: Mariana Diniz Pereira</i> <i>Data: Novembro/2018</i>

4.3. PAISAGISMO DAS PRAÇAS E PARQUES

Tipo	[X]	Tipo	[X]
TRAÇADO ORGÂNICO	X	JARDIM / VEGETAÇÃO	X

Prefeito: Adelmo de Resende Moreira | Rubricas:

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

TRAÇADO GEOMÉTRICO	X	MONUMENTOS	X
CHAFARIZ	-	PAVIMENTAÇÃO – BLOCOS INTERTRAVADOS	X
FONTE	-	PÉRGOLA	-
DESCRIÇÃO: O paisagismo da praça é composto por jardins e monumentos. A pavimentação das calçadas é feita por blocos intertravados de concreto. O desenho segue trechos em traçado orgânico e geométricos nos canteiros.			
DANOS VERIFICADOS / OUTROS COMENTÁRIOS: A pavimentação possui escoamento de água insuficiente, propiciando a formação de poças d'água.			

4.4. EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO EM PRAÇAS E PARQUES

Tipo	[X]	Tipo	[X]
BANCO	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS	X
CORETO	X	LIXEIRA	X
CORREIO	-	PARADA DE ÔNIBUS C/ ABRIGO	-
ESTACIONAMENTO	X	RECREAÇÃO	-
GUARITA	-	SINALIZAÇÃO – PLACAS E LETREIROS	X
ILUMINAÇÃO	-	TELEFONE PÚBLICO	-
INSTALAÇÃO DE APOIO	-	OUTROS	-
DESCRIÇÃO: A praça é dotada de bancos, área de estacionamento em seu perímetro, instalações sanitárias (no coreto) e placas de sinalização.			
DANOS VERIFICADOS / OUTROS COMENTÁRIOS: O coreto apresenta processos severos de infiltração de água pluvial, onde foram observadas manchas nas paredes e, até mesmo, formação de musgos. Há oxidações na cobertura do coreto. O sistema de escoamento no piso é insuficiente, causando poças de água.			



Foto 36. Coreto



Foto 37. Cobertura do coreto

Rubricas: Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

<p><i>Autor: Mariana Diniz Pereira</i> <i>Data: Novembro/2018</i></p>	<p><i>Autor: Mariana Diniz Pereira</i> <i>Data: Novembro/2018</i></p>
	
<p>Foto 38. Entrada do banheiro feminino, no coreto <i>Autor: Mariana Diniz Pereira</i> <i>Data: Novembro/2018</i></p>	<p>Foto 39. Manchas na parede do coreto <i>Autor: Mariana Diniz Pereira</i> <i>Data: Novembro/2018</i></p>
	
<p>Foto 40. Escoamento superficial <i>Autor: Mariana Diniz Pereira</i> <i>Data: Novembro/2018</i></p>	<p>Foto 41. Acúmulo de água no piso <i>Autor: Mariana Diniz Pereira</i> <i>Data: Novembro/2018</i></p>

5. CURSOS D'ÁGUA

Tipo	[X]	Tipo	[X]
CANAL ABERTO	-	LIMPEZA DAS MARGENS	-
CANAL FECHADO	-	NATURAL	-
LANÇAMENTO DE ESGOTOS	-	VEGETAÇÃO CILIAR (margens)	-
<p>DESCRIÇÃO: Não há cursos d'água.</p>			
<p>DANOS VERIFICADOS / OUTROS COMENTÁRIOS: Não se aplica.</p>			

Prefeito: Adelmo de Resende Moreira | Rubricas:

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

6. ANÁLISE DO ENTORNO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
BENS IMÓVEIS E ESTRUTURAS DO ENTORNO	BOM [%]	REGULAR [%]	PRECÁRIO [%]
	20	80	-
EXISTÊNCIA DE INTERVENÇÕES: [] SIM [X] NÃO DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES: As vias do entorno da praça são pavimentadas por blocos de concreto sextavados e possui iluminação pública. Existem sarjetas, placas de trânsito e de logradouro público. As edificações são de estilo arquitetônico eclético, colonial e moderno. De modo geral as edificações estão em bom estado de conservação. No entorno está localizada a Igreja de Nossa Senhora das Dores, onde está localizada, em seu altar-mor, a imagem de Nossa Senhora das Dores, outro bem tombado do município. Observa-se alterações significativas nas edificações do entorno, onde os parâmetros urbanísticos estão em alteração constante, o que pode ser verificado por meio, principalmente, das altimetrias e volumetrias das mesmas. É necessário atentar-se para estas interferências negativas que podem descaracterizar o bem.			



Foto 42. Igreja de Nossa Sra. das Dores
 Autor: Mariana Diniz Pereira
 Data: Novembro/2018

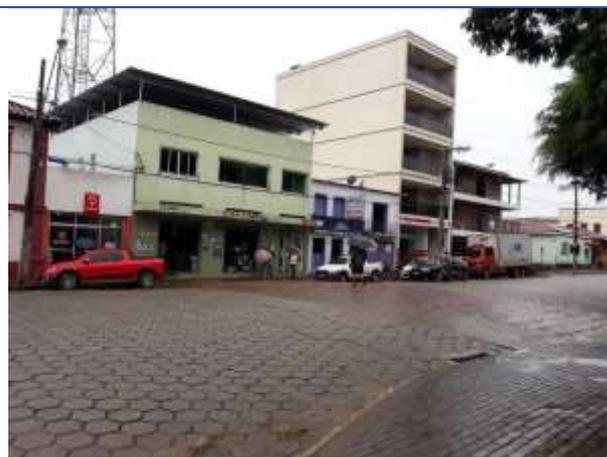


Foto 43. Edificações do entorno
 Autor: Mariana Diniz Pereira
 Data: Novembro/2018

CONCLUSÃO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
BEM CULTURAL	BOM [%]	REGULAR [%]	PRECÁRIO [%]	DESCARACTERIZADO [X]
PRAÇA NOSSA SENHORA DAS DORES	25	75	-	-
COMENTÁRIOS: O Conjunto Paisagístico da Praça Nossa Senhora das Dores está localizado no centro no				
Rubricas:	Prefeito: Adelmo de Resende Moreira			
	Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca			

município de Capela Nova. As vias do entorno, pavimentadas por blocos de concreto sextavados. As vias apresentam insuficiência no escoamento pluvial em suas partes mais baixas, o que é comprovado pela formação de poças d'água em áreas de desnivelamento de peças e nas sarjetas. A mesma situação ocorre na pavimentação em blocos de concreto intertravados que compõem a pavimentação do conjunto. A vegetação está em ótimo estado de conservação, onde as espécies arbóreas, gramíneas e arbustivas possuem ótimo aspecto. O estado geral de conservação do bem é considerado regular em detrimento das alterações nas edificações de seu entorno. Orienta-se a necessidade de conscientizar os moradores para conservar as características de ambiência do bem tombado, para que construções descaracterizantes não venham a ter impacto negativo sobre o mesmo.

FICHA TÉCNICA

Responsável Técnico:

Mariana Diniz Pereira
 CAU: A89132-0
 Arquiteta e Urbanista – Valore Ltda.



arquitetura | interiores | patrimônio cultural

Rua Aspásia De Miranda Mourão, N°25 Sala 213
 Bairro Estoril – Belo Horizonte / Minas Gerais
 CEP: 30494-205 / Telefone: (031) 3245-8028
 Email: valoreconsultoriang@gmail.com

Prefeito: Adelmo de Resende Moreira | Rubricas:

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca



Rubricas: | Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca

FICHA TÉCNICA

EQUIPE TÉCNICA

CONSULTORIA TÉCNICA DOS TRABALHOS



arquitetura | interiores | patrimônio cultural

Rua Aspásia De Miranda Mourão, Nº25 Sala 213
Bairro Estoril – Belo Horizonte / Minas Gerais
CEP: 30494-205 / Telefone: (031) 3245-8028
Email: valoreconsultoriang@gmail.com

Felippe Santana de Araújo Almeida
Arquiteto e Urbanista CAU: A92240-4

Fernanda Campos de Araújo
Arquiteta e Urbanista CAU: A117698-6

Mariana Diniz Pereira
Arquiteta e Urbanista CAU: A89132-0

Equipe de Trabalho

Trabalho de Campo

Mariana Diniz Pereira
Arquiteta e Urbanista
Valore LTDA.

Ricardo da Silva Fonseca
Secretário de Cultura
Prefeitura Municipal de Boa Esperança

Elaboração do Trabalho

Mariana Diniz Pereira
Arquiteta e Urbanista
Valore LTDA.

Trabalho elaborado para o Exercício de 2020 no período de Outubro a Dezembro de 2018.

Equipe de Coordenação e Orientação Técnica:
Valore LTDA.

Prefeitura Municipal de Capela Nova

Prefeito: Adelmo de Resende Moreira | Rubricas:

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca



Rubricas: | Prefeito: Adelmo de Resende Moreira

Nome do chefe de Setor: Ricardo da Silva Fonseca
